


METRA port | 40S

Digitální mutimetr

3-349-412-14


11/11.22



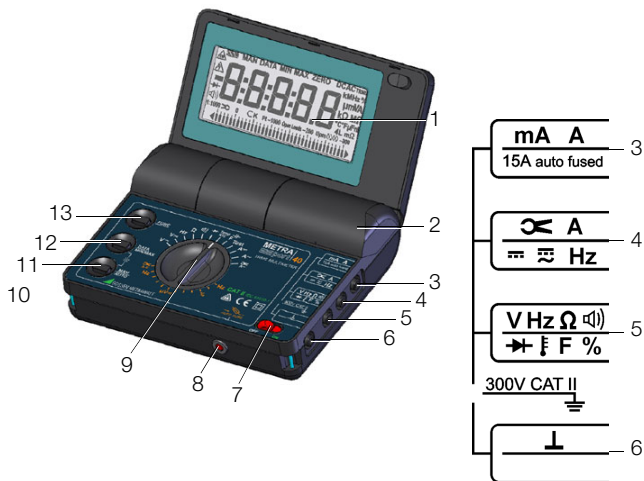

Ovládací prvky

- 1 LCD displej
- 2 Víčko přihrádky na V.A.G. 1526 baterie
- 3 Připojovací zdířka mA, A pro přímé napájení proudem "max. 10 A"
- 4 Připojovací zdířka \sim A pro měření proudu kleštinou "max. 30 V"
- 5 Připojovací zdířka pro všechny měřicí rozsahy kromě měření proudu
- 6 Připojovací zdířka \perp pro všechny měřicí rozsahy
- 7 **OFF/ON**: Spínač ZAP/VYP
- 8 Resetování pojistka "AUTO FUSE"
- 9 Otočný přepínač funkcí
- 10 Očko pro připevnění závěsného popruhu
- 11 **MAN/AUTO**: Tlačítko pro ruční a automatickou volbu měřicího rozsahu
- 12 **DATA** a **MIN/MAX**: Tlačítko uložení naměřené hodnoty
- 13 **FUNC**: Multifunkční tlačítko

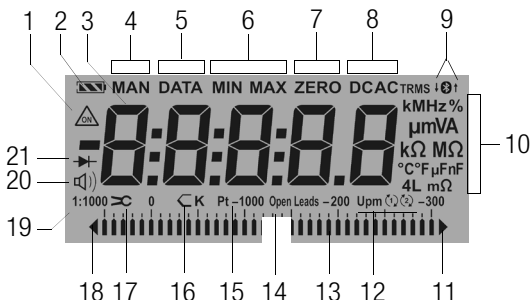

Symbole digitálního displeje

- 1 ON: Trvalý provoz
- 2 Ukazatel napětí baterie
- 3 Digitální ukazatel se zobrazením desetinné tečky a polarity
- 4 MAN: ruční přepnutí měřicího rozsahu
- 5 DATA: Paměť displeje "udržení naměřené hodnoty"
- 6 Uložení MIN/MAX
- 7 ZERO: Vyrovnání nuly aktivní
- 8 DCAC: zvolený druh proudu DC (—), AC (—) nebo DCAC (—)
- 9 Kontrolní indikace rozhraní USB
rozsvětlení ↓ ↑ během aktivní komunikace
- 10 Jednotka měření
- 11 Překročení měřicího rozsahu
- 12 Měření otáček: U_{pm} 1/U_{pm} 2 (u 2-taktních/4-taktních motorů)
- 13 Ukazatel pro analogovou indikaci
- 14 Stupnice pro analogovou indikaci
- 15 Odporový teploměr: Pt100/Pt1000
- 16 Termoelektrický článek: Typ K
- 17 Měření proudu kleštinou aktivní
- 18 Překročení záporného rozsahu analogové indikace
- 19 Převod měniče (faktor kleštiny)
- 20 Signální tón zapnutý (např. zkouška kontinuity)
- 21 Měření diody

Obsah	Strana
1 Bezpečnostní prvky a opatření	5
2 Uvedení do provozu	7
3 Volba měřících funkcí a rozsahů	8
3.1 Automatická volba měřicího rozsahu	8
3.2 Ruční volba měřicího rozsahu - tlačítko MAN/AUTO	8
3.3 Rychlá měření	9
4 LCD displej	9
4.1 Osvětlení displeje	9
4.2 Digitální indikace	9
4.3 Analogová indikace	9
5 Uložení naměřené hodnoty - tlačítka DATA / MIN / MAX	10
5.1 "DATA" (-Hold / -Compare)	10
5.2 Uložení minimální a maximální hodnoty "MIN/MAX" se záznamem času	11
6 Měření napětí a kmitočtu	12
6.1 Měření malého napětí	12
7 Měření proudu	13
7.1 Měření proudu proudovým měničem s napět'ovým výstupem	14
7.2 Měření otáček UPM u spalovacích motorů	15
8 Měření odporu	15
9 Zkouška kontinuity	16
10 Test diod	16
11 Měření kapacity	17
12 Měření kmitočtu – měření sledu impulsů	17
13 Měření teploty pomocí Pt100 a Pt1000	18
14 Měření teploty pomocí termoelektrického článku typu K	19
15 Technická charakteristika	20
16 Údržba	29
16.1 Baterie	29
16.2 Pojistky	30
16.3 Kryt / Otevřít přístroj / Oprava	30
16.4 Odevzdání a likvidace v souladu s ochranou životního prostředí	31
17 Hlášení multimetru	31
18 Opravy a náhradní díly - servis	
Kalibrační centrum* a služby pronájmu přístroje	31
19 Produktová podpora	32

1 Bezpečnostní prvky a opatření

Rozhodli jste se pro přístroj, který Vám nabízí vysokou míru bezpečnosti. Tento přístroj splňuje požadavky platných směrnic EU a národních předpisů. To potvrzujeme označením CE. Příslušné prohlášení o shodě lze vyžádat u Gossen Metrawatt GmbH. Analogový a digitální multimetr byl vyroben a zkoušen podle bezpečnostních ustanovení norem IEC 61010–1/DIN EN 61010–1/VDE 0411–1. Při správném používání se zaručuje jak bezpečnost obsluhujícího personálu, tak také přístroje. Jejich bezpečnost však není zaručena, když se přístroj používá neodborně nebo nepozorně.

Pro zachování bezpečnostně technického nezavadného stavu a pro zajištění bezpečného používání je nezbytné, abyste si před používáním přístroje pečlivě a kompletně přečetli tento návod k obsluze a dodržovali jej ve všech bodech.

Pro Vaši bezpečnost a na ochranu multimetru je přístroj v rozsahu měření proudu 10 A vybaven automatickou pojistkou.

Dodržujte tato bezpečnostní opatření:

- Přístroj smí obsluhovat pouze osoby, které jsou schopné rozpoznat nebezpečný dotyk a učinit bezpečnostní opatření. Nebezpečný dotyk je všude tam, kde se může vyskytovat napětí větší než 33 V (skutečná hodnota).
- Když provádíte měření, u nichž existuje nebezpečný dotyk, nikdy neprovádějte práci sami. Vždy pracujte ve dvou.
- **Maximální přípustné napětí mezi přípojkami (3), (4), (5), (6) a zemí je 300 V kategorie II.**
- **Slabá baterie:**
Pokud se na displeji objeví symbol „slabá baterie“, nesmí se nadále provádět měření týkající se bezpečnosti. Navíc není při slabé baterii zaručena shoda s údaji uvedenými v technickém listu.
- Měřič rozsah proudu A je vybaven magnetickým jističem. Maximální přípustné napětí měřicího obvodu (= jmenovité napětí pojistky) je v rozsahu "A" 240 V~ (AC) a 50 V --- (DC).
- **Přístroj se smí používat pro měření proudu v silnoprůdých zařízeních pouze tehdy, když je elektrický obvod jistěn pojistkou nebo výkonovým spínačem do 20 A a jmenovité napětí zařízení nepřekračuje 240 V~ (AC) příp. 50 V --- (DC). Aby se splnily požadavky CAT, je v řadě k automatické pojistce zabudovaná další pomalá tavná pojistka (T16A/500V), kterou lze v případě spálení vyměnit pouze v servise.**
- Počítejte s tím, že na měřených předmětech (např. na vadných přístrojích) se mohou vyskytovat nečekaná napětí. Kondenzátory mohou mít např. nebezpečné nabití.
- Ujistěte se, že měřicí vedení jsou v bezvadném stavu, např. nepoškozená izolace, žádná přerušení vodičů a zástrček atd.
- U elektrických obvodů s korónovým výbojem (vysoké napětí) se s tímto přístrojem nesmí měření provádět.
- Zvláštní pozornost se musí věnovat měření v obvodech VF. V těchto obvodech mohou být nebezpečná smíšená napětí.
- Měření ve vlhkém prostředí není přípustné.

- Bezpodmínečně dávejte pozor na to, abyste měřicí rozsahy nepřetěžovali více, než je přípustné. Mezní hodnoty naleznete v tabulce "Měřicí rozsahy" v část 15 "Technická charakteristika".

Význam symbolů na přístroji



Výstraha před nebezpečným místem
(pozor, dodržujte dokumentaci!)



Uzemnění



Plynulá zdvojená nebo zesílená izolace

CAT II

Přístroj kategorie měření II

 


Značka shody EU



Přístroj nesmí být likvidován v domovním odpadu. Další informace k označení WEEE naleznete na internetu na adrese www.gossenmetrawatt.com se zadáním hledaného pojmu WEEE.

Značka kalibrace (modrá pečeť):



Pořadové číslo

D-K- Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH – Kalibrační laboratoř

15080-01-01 – Registrační číslo

2019-02 – Datum kalibrace (rok - měsíc)

Oprava, výměna dílů a vyvážení

Při otevření pouzdra se mohou odkrýt díly vedoucí napětí. Před opravou, při výměně dílů nebo při vyvažování se přístroj musí odpojit od měřicího obvodu. Když je pak oprava nebo vyvážení s otevřeným přístrojem pod napětím nevyhnutné, smí to provádět pouze odborník, který je seznámen s riziky s tím spojenými.

Chyby a neobvyklá namáhání

Když jste přesvědčeni, že přístroj nepracuje správně a bezpečně, musíte jej uvést mimo provoz a zajistit proti neúmyslnému použití. S bezpečným používáním už nemůžete počítat,

- když má přístroj viditelná poškození,
- když přístroj nepracuje,
- po delším skladování za nepříznivých podmínek (např. vlhkost, prach, teplota), viz "Podmínky prostředí" na strani 28.

2 Uvedení do provozu

Vložení baterií



Pozor!

Než otevřete přihrádku pro baterie, odpojte všechny fáze přístroje od měřicího obvodu!

- ⇨ Přístroj sklopte.
- ⇨ Do drážky mezi pláštěm přístroje a víkem prostoru pro baterie vložte minci nebo podobný předmět a zatlačte jej dolů, až se víko prostoru pro baterie otevře.
- ⇨ Přístroj úplně vyklopte a odeberte víko prostoru pro baterii.
- ⇨ Do prostoru pro baterie vložte dva monočlánky 1,5 V podle IEC R6 nebo IEC LR6 podle symbolů polarity.
- ⇨ Víko prostoru pro baterie zase nasadte a zatlačte je, až slyšitelně zaklesne.

Zapnutí přístroje

- ⇨ Přepněte kolébkový přepínač do polohy "ON".

Zapnutí je potvrzeno krátkým signálním tónem.

Pokud se přístroj automaticky vypnul, musíte pro opětovné zapnutí stisknout jedno z tlačítek FUNC, DATA nebo MAN nebo kolébkový přepínač přepnout do polohy "OFF" a počkat minimálně 5 s, než jej zase přepnete do polohy "ON".



Upozornění!

Elektrické výboje a vysokofrekvenční rušení mohou způsobit chybné indikace a zablokovat průběh měření. Přístroj vypněte a počkejte 5 s; pak je přístroj resetovaný.

Ruční vypnutí přístroje

- ⇨ Přepněte kolébkový přepínač do polohy "OFF" nebo přístroj sklopte. Při sklápění se baterie automaticky odpojí.

Automatické odpojení (stand-by)

Přístroj se vypne automaticky, když je naměřená hodnota dlouho konstantní (maximální odchylka měřené hodnoty asi 0,8% měřicího rozsahu za minutu příp. 1 ° Celsia nebo 1 ° Fahrenheita za minutu) a během zhruba 10 minut nebylo použito žádné tlačítko. Vypnutí je potvrzeno krátkým signálním tónem, výjimka: Trvalý provoz.




Upozornění!

Pokud se přístroj vypne automaticky, je procesor i nadále napájen proudem. Protéká klidový proud asi 200 mA. Pouze při ručním vypínání pomocí kolébkového přepínače příp. sklopením přístroje se napájení z baterie odpojí.

Zamezení automatickému odpojení

Přístroj můžete zapnout "TRVALE".


- ⇒ K tomu při zapínání kolébkovým přepínačem stiskněte zároveň tlačítko FUNC, až zazní signál. Funkce "TRVALE ZAP" je na displeji signalizovaná symbolem .

3 Volba měřících funkcí a rozsahů

3.1 Automatická volba měřícího rozsahu

Multimetr má automatiku měřícího rozsahu pro všechny měřící rozsahy, s výjimkou měření teploty, testu diod a zkoušky průchodnosti. Automatika je v činnosti po zapnutí přístroje. Přístroj podle přiložené měřící veličiny automaticky zvolí měřící rozsah, který umožní nejlepší rozlišení.


Přístroj přepne automaticky do nejbližšího vyššího nebo nižšího měřícího rozsahu pro tyto měřené veličiny:

Rozsahy měření	Rozlišení	Přepnutí do nejbližšího vyššího rozsahu při $\pm(\dots D + 1 D)$	Přepnutí do nejbližšího nižšího rozsahu ¹⁾ při $\pm(\dots D - 1 D)$
V \sim , V \equiv , A \equiv , mA \sim , A \sim , Ω , Hz, 	4 %	31 000	2 800
30 nF ... 300 μ F	3 %	3 100	280

3.2 Ruční volba měřícího rozsahu - tlačítko MAN/AUTO

Automatiku měřícího rozsahu můžete vypnout a rozsah zvolit a zafixovat ručně podle následující tabulky.

Ruční provoz se vypne, když tlačítko MAN/AUTO stisknete "dlouho" (asi 1 s), když použijete otočný přepínač nebo když přístroj vypnete a zapnete.



Tlačítko MAN/AUTO	Funkce	Potvrzení	
		Indikace	Signální tón
krátce	ruční provoz zap: použitý měřící rozsah se zafixuje	MAN	1 x
krátce	Spínací pořadí při: V: 300 mV \rightarrow 3 V \rightarrow 30 V \rightarrow 300 V \rightarrow ... A: 300 mA \rightarrow 3 mA \rightarrow 30 mA \rightarrow 300 mA \rightarrow 3 A \rightarrow 10 A \rightarrow 300 mA ... Ω : 30 M Ω \rightarrow 30 Ω \rightarrow 300 Ω \rightarrow 3 k Ω \rightarrow 30 k Ω \rightarrow 300 k Ω \rightarrow 3 M Ω \rightarrow 30 M Ω ... F: 30 nF \rightarrow 300 nF \rightarrow 3 mF \rightarrow 30 mF \rightarrow 300 mF \rightarrow 30 nF ... Hz: 300 Hz \rightarrow 3 kHz \rightarrow 30 kHz \rightarrow 300 kHz \rightarrow 1 MHz \rightarrow 300 Hz ...  3,0000 \rightarrow 30,000 \rightarrow 300,00 \rightarrow 3,0000 ...	MAN	1 x
dlouze	Návrat k automatické volbě rozsahu	—	2 x

5 Uložení naměřené hodnoty - tlačítka DATA / MIN / MAX

5.1 "DATA" (-Hold / -Compare)

Pomocí funkce DATA (-Hold) můžete naměřené hodnoty automaticky "udržet". To je velmi užitečné např. tehdy, když snímání měřících míst pomocí kontrolních hrotů vyžaduje Vaši celou pozornost. Po přiložení měřené hodnoty a splnění "podmínky" podle následující tabulky si přístroj podrží naměřenou hodnotu v digitální indikaci a vyše akustický signál. Nyní můžete kontrolní hroty z měřeného místa odebrat a odečíst naměřenou hodnotu na digitálním displeji. Když je naměřená hodnota přitom menší než mezní hodnota uvedená v tabulce, přístroj se znovu aktivuje pro nové uložení.

Liší-li se nově uložená naměřená hodnota od předcházející hodnoty o méně než 100 digit, ozve se signál dvakrát (DATA compare).

Funkce DATA	Tlačítko DATA	Podmínka		Reakce na přístroji		
		Měřicí rozsahy	Meze naměřené hodnoty (digit)	Hodnota digitálně	DATA	Signální tón
Aktivace	krátce				bliká	1 x
Uložit		V, A, Ω, F, Hz, % 	> 3,3% RM OL ³⁾ > 3,3% ³⁾ RM	se zobrazí	se zobrazí	1 x 2 x ²⁾
Reaktivace ¹⁾		V, A, Ω, F, Hz, % 	< 3,3% RM OL ³⁾ < 3,3% ³⁾ RM	uložená naměřená hodnota	bliká	
Zrušit	dlouze			se smaže	se smaže	2 x

¹⁾ Opětovná aktivace nedosažením uvedených mezí naměřené hodnoty

²⁾ Při prvním uložení naměřené hodnoty 2x signální tón.

Při následném držení jenom tehdy 2x, když se aktuální, držená hodnota liší od první uložené hodnoty o méně než 100 digit.

³⁾ Výjimka: 10% při 300 Ω

Legenda: RM = rozsah měření

DATA analogovou indikaci neovlivňuje. Tam můžete dále odečítat aktuální hodnotu. Uvědomte si ale, že při "držené" digitální indikaci se nemění ani desetinná místa.

Funkce DATA se vypne, když toto tlačítko stisknete "dlouho" (asi 1 s), když použijete otočný prepínač funkcí nebo když přístroj vypnete a zase zapnete.

5.2 Uložení minimální a maximální hodnoty "MIN/MAX" se záznamem času

Pomocí funkce MIN/MAX můžete "přidržit" minimální a maximální naměřenou hodnotu, které byly na vstupu do měřicího přístroje v době po zapnutí MIN/MAX. Nejdůležitější aplikací je zjištění minimální a maximální hodnoty při dlouhodobém sledování měřených veličin (odpovídá při analogových ručičkách známé druhé ručičce stopek).

Funkce "MIN/MAX" se může zapnout ve všech měřicích rozsazích.

MIN/MAX neovlivňuje analogovou indikaci; tam můžete dále odečítat aktuální hodnotu.

Měřenou veličinu přiložte na přístroji a zvolte měřicí rozsah, než zapnete funkci MIN/MAX.

Při zapnutí funkci můžete měřicí rozsahy zvolit ručně. Přitom však dojde ke smazání hodnot MIN, MAX a čas.

Funkce MIN/MAX se vypne, když tlačítko DATA stisknete "dlouho" (asi 1 s), když použijete otočný přepínač funkcí nebo když přístroj vypnete a zase zapnete.

Funkce MIN/MAX	Tlačítko DATA	MIN a MAX hodnoty měření časy měření	Reakce na přístroji		
			Indikace		Signální tón
			Hodnota digitálně	MIN MAX	
1. Zapnout a uložit	2 x krátce	uloží se	aktuální hodnota měření	MIN a MAX blikají	2 x
2. Uložit a zobrazit	krátce	Ukládání probíhá na pozadí dále, nové hodnoty MIN a MAX a časy měření se zobrazí	ulož. hodn. MIN	MIN	1 x
	krátce		čas měření až po ulož. hodn. MIN	MIN a h:mm:ss	1 x
	krátce		ulož. hodn. MAX	MAX	1 x
	krátce		čas měření až po ulož. hodn. MAX	MAX a h:mm:ss	1 x
	krátce		MAX a hh:mm	1 x	
3. Zpět k 1.	krátce	jako 1., uložené hodnoty nebudou smazány	jako 1.	jako 1.	1 x
Zrušit	dlouze	budou smazány	bude smazána	bude smazána	2 x

6 Měření napětí a kmitočtu

- ⇒ Otočný prepínač otočte podle měřeného napětí na $V \sim$ (TRMS) nebo $V \text{ ---}$.
- ⇒ V poloze prepínače $V \sim$ můžete stiskem tlačítka FUNC přepínač mezi měřením napětí a kmitočtu.
- ⇒ Měřicí vodiče připojte podle obrázku. Připojovací zdířka "⊥" by se přitom měla přiložit pokud možno na uzemněný potenciál.



Pozor!

Než multimetr připojíte pro měření napětí, ujistěte se, že není zapnutý rozsah pro měření proudu ("A") a že měřicí vedení jsou zasunuta do správných zdířek "V" a "⊥". Pokud se při chybné obsluze překročí mezní hodnoty pro vypnutí pojistek, hrozí nebezpečí pro Vás i pro přístroj!

Nastavení nulového bodu v měřicím rozsahu 300 mV ---

- ⇒ Zvolte měřicí rozsah 300 mV ---.
- ⇒ Do přístroje připojte měřicí vedení a spojte volné konce.
- ⇒ Krátce stiskněte tlačítko FUNC.

Přístroj potvrdí nastavení nulového bodu signálním tónem a na LCD se zobrazí "000.00" (± 1 digit) a symbol "ZERO". Napětí zobrazené v


okamžiku stisknutí slouží jako referenční hodnota (max. ± 2000 digit, odpovídá 20 mV). Odečítá se pak automaticky od následně naměřených hodnot.

- ⇒ Nastavení nulového bodu můžete smazat
 - "dlouhým" stisknutím tlačítka FUNC,
 - přičemž se smazání potvrdí dvojitým signálním tónem,
 - vypnutím přístroje.

6.1 Měření malého napětí

Pro měření poklesu napětí na pojistkách je k dispozici speciální měřicí rozsah 30 mV DC, který se vyznačuje vysokým rozlišením 10 μV při nízkém vstupním odporu 50 k Ω .

- ⇒ Otočný prepínač nastavte na "Temp RTD".
- ⇒ Zvolte měření sondou "μV DC" krátkým opakovaným stisknutím tlačítka FUNC, až se na displeji objeví "mV DC".
- ⇒ Připojte sondu do zdířek "⊥" a "V".

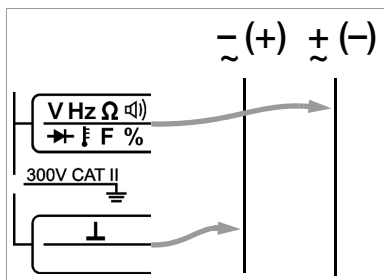


7 Měření proudu

- Nejprve vypněte elektrické napájení měřičho obvodu příp. spotřebiče a vybijte všechny kondenzátory, pokud existují.
- Otočný přepínač přepněte podle druhu proudu na "A~" nebo "A---".
- Zapnutý druh proudu je na LCD displeji zobrazen symbolem --- (DC) nebo \sim (AC).
- Měřicí přístroj připojte bezpečně (bez přechodového odporu), jak se zobrazuje, v pořadí ke spotřebiči.

Upozornění pro měření proudu:

- Přístroj se smí používat v silnoproudých zařízeních pouze tehdy, když je elektrický obvod jištěn pojistkou nebo výkonovým spínačem do 20 A a jmenovité napětí zařízení nepřekračuje 240 V~ (AC) příp. 50 V --- (DC).
- Měřicí obvod mechanicky sestavte a zajistěte proti náhodnému rozpojení. Průřezy vodičů a místa propojení zvolte tak, aby se nepřípustně nezahřívaly.
- V měřícím rozsahu A přerušovaný tón oznámí, když naměřená hodnota překročí hodnotu 10 A.
- Měřicí rozsahy proudu do 10 A jsou chráněny vratnými samočinnými pojistkami "AUTO FUSE" 15A/240V AC /50V DC. Aby se splnily požadavky CAT, je v řadě k automatické pojistce zabudovaná další pomalá tavná pojistka (T16A/500V), kterou lze v případě spálení vyměnit pouze v servise.
- Když je v aktivním elektrickém obvodu vadná pojistka nebo automat vypnul, zobrazí se na displeji "FUSE", zároveň zazní signální tón v sepnutém měřícím rozsahu proudu.
- Po vybavení pojistky nejprve odstraňte příčinu přetížení, pak přístroj zase uveďte do provozu!

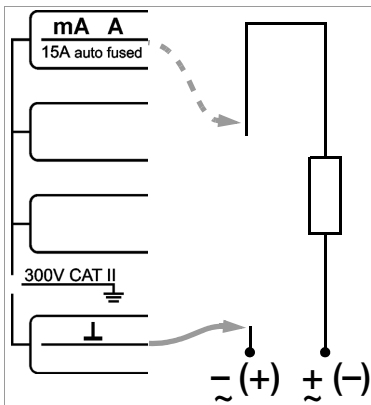

Pozor!

Pokud se proudové měniče s proudovým výstupem provozují na sekundární straně rozepnuté, např. kvůli vadným nebo nepřipojeným přívodním vedením, z důvodu vybaveného jištění přístroje nebo z důvodu špatného připojení, mohou na přípojkách být nebezpečná napětí.



Upozornění!

Motory s vysokými rozběhovými proudy způsobí vybavení samočinných pojistek, kromě měření kleštinou.

7.1 Měření proudu proudovým měničem s napětovým výstupem

Při připojení proudového snímače na multimetr se zobrazí všechny indikace proudu se správnou hodnotou podle nastaveného poměru měniče.


Předpokladem pro to je, že proudový měnič má odpovídající citlivost a před měřeními byl nastaven příslušný převod.

- ⇒ Otočný přepínač nastavte na " ∞ ".
- ⇒ Zvolte měřicí funkci A_{DC} (DC), A ($\overline{\sim}$) (AC+DC), Hz, otáčky Upm1 nebo Upm2 (viz dole) stisknutím tlačítka FUNC.
- ⇒ Stiskněte tlačítka FUNC a MAN/AUTO současně. Aktuální převodový poměr se objeví na displeji. Stisknutím tlačítka MAN nebo DATA lze převod měniče změnit a pak pomocí FUNC převzít.
- ⇒ Připojte (kleštinový) snímač proudu do zdířek " ∞ " a " \perp ".

U použitého proudového měniče dbejte na specifické provozní podmínky obzvlášť s ohledem na měřicí kategorii dle IEC/EN 61010-2-32 a jiné. Při odčítání naměřené hodnoty zohledněte přídatnou chybu z důvodu proudový měnič.

Příklad proudový měnič	Max. rozsah měření		Na multimetru nastavitelné měřicí rozsahy
	A_{DC}	A_{\sim}^*	
1 / 1 V/A	závislé na použitém proudovém měnič		0 ... 300.00 mA/3.000 A/30.00 A
1 / 10 V/A			0 ... 3.0000 A/30.000 A/300.00 A
1 / 100 V/A			0 ... 30.000 A/300.00 A/3.0000 kA
1 / 1000 V/A			0 ... 300.00 A/3.0000 kA/30.000 kA

* u zkratovaných měřicí šňůry: zbytková hodnota 1 ... 70 D v nulovém bodě způsobeno měničem TRMS

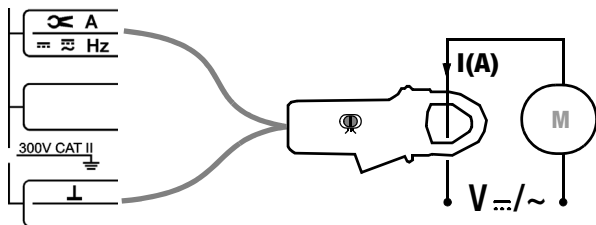


7.2 Měření otáček UPM u spalovacích motorů

Měření otáček se provádí zjišťováním impulsů. Podle taktu motoru je počet měřitelných impulsů na otáčku rozdílný.

- Otočný přepínač nastavte na "∞".
- Stiskněte multifunkční tlačítko FUNC, až se krátce zobrazí jednotka Upm1 (měření otáček na 2-taktních motorech: 1 impuls na otáčku) nebo Upm2 (měření otáček na 4-taktních motorech: 1 impuls na 2 otáčky). Následně se objeví naměřená hodnota: např. "Upm (∞) 244,3" v otáčkách za minutu.

8 Měření odporu

- Otočný přepínač nastavte na "Ω". Pokud není připojen žádný měřicí vzorek, signalizuje se přeběh: "0.L MΩ".
- Ujistěte se před připojením měřicího vzorku, že je měřený objekt bez napětí. Cizí napětí zkrusují výsledek měření! Případně nejprve proveďte měření napětí.
- Měřicí vzorek připojte podle obrázku.

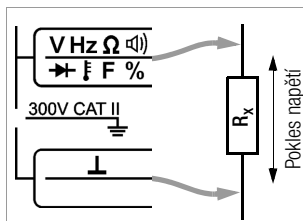

Nastavení nulového bodu v měřicím rozsahu 30 Ω, 300 Ω a 3 kΩ

Při měření menších hodnot odporu v rozsahu 30 Ω, 300 Ω a 3 kΩ můžete odpor přívodního vedení a přechodové odpory odstranit nastavením nulového bodu:

- Měřicí vedení připojte do přístroje a spojte volné konce (zkrat na měřicích hrotech).
- Krátce stiskněte tlačítko FUNC. Přístroj potvrdí nastavení nulového bodu jedním signálním tónem, na LCD se zobrazí "00.00 Ω", „000.00 Ω“ příp. „0.0000 kΩ“ a symbol "ZERO". Odpor změřený v okamžiku stisknutí slouží jako referenční hodnota (max. 2000 digit). Odečítá se pak automaticky od následně naměřených hodnot.
- Nastavení nulového bodu můžete smazat
 - "dlouhým" stisknutím tlačítka FUNC, přičemž se smazání potvrdí dvojitým signálním tónem,
 - vypnutím přístroje.

9 Zkouška kontinuity

Při zapnutí funkce "signální tón" a výlučně v měřicím rozsahu 0 ... 310 Ω vysílá přístroj v rozsahu 0 ... asi 2 Ω trvalý tón.

- Otočný přepínač otočte na Ω). Na LCD se objeví symbol Ω) a Ω .
- Měřicí vodiče přiložte na zkoušený objekt.



Upozornění!


Zkouška kontinuity je velmi rychlá (< 50 ms) a hodí se k vyhledávání nejistých kontaktů (např. při vibracích) v servisu automobilů.

10 Test diod

- Otočný přepínač nastavte na " \rightarrow \rightarrow ". Pokud není připojen žádný měřicí vzorek, signalizuje se přeběh: "OL V".
- Ujistěte se, že objekt měření není pod napětím. Cizí napětí zkresluje výsledek měření! Případně nejprve proveďte měření napětí.
- Měřicí vzorek připojte podle obrázku.

Směr průchodu příp. zkrat

Měřicí přístroj ukazuje průchozí napětí ve Voltech. Dokud pokles napětí nepřekročí max. zobrazovanou hodnotu 5,1 V, můžete zkoušet i několik v řadě zapojených prvků nebo i referenční diody s malým referenčním napětím. Pokud displej signalizuje ".OL", pak došlo buď k přerušení nebo je průchozí napětí větší než 5,1 V.

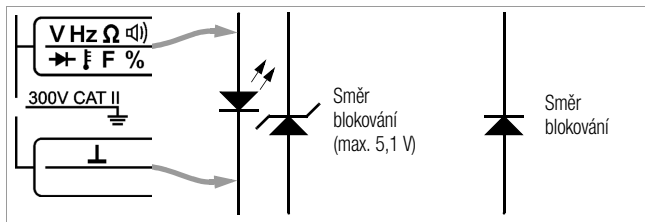

Směr blokování nebo přerušení

Měřicí přístroj ukazuje přeběh „OL“. Indikace menší než 5,1 V signalizují zpravidla závadu ve směru blokování diody.




Upozornění!

Paralelně k diodě ležící odpory a polovodičové dráhy zkresluje výsledek měření!

11 Měření kapacity

- Ujistěte se, že objekt měření není pod napětím. Cizí napětí zkresluje výsledek měření!
- Otočný prepínač nastavte na "F".
- Připojte (vybitý!) měřicí vzorek pomocí měřičio vedení na zdíčky "⊥" a "V".

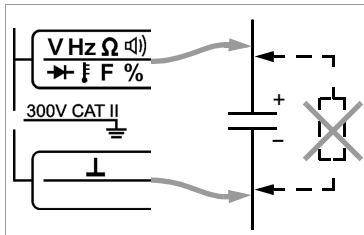

Nastavení nulového bodu v měřicím rozsahu 30 nF

Při měření menších hodnot kapacity v rozsahu 30 nF můžete eliminovat vlastní kapacitu měřičio přístroje a kapacitu přívodního vedení nastavením nulového bodu.

- Měřiči vodiče připojte na přístroj bez měřeného objektu.
- Krátce stiskněte tlačítko FUNC. Přístroj potvrdí nastavení nulového bodu jedním signálním tónem, na LCD se zobrazí "00.00" a symbol "ZERO". Kapacita naměřená v okamžiku stisknutí slouží jako referenční hodnota (max. 2000 digit). Odečítá se pak automaticky od následně naměřených hodnot.
- Nastavení nulového bodu můžete smazat
 - "dlouhým" stisknutím tlačítka FUNC, přičemž se smazání potvrdí jedním signálním tónem,
 - vypnutím přístroje.

12 Měření kmitočtu – měření sledu impulsů

- Otočný prepínač nastavte na Hz.
- Přiložte měřenou veličinu jako při měření napětí.
- Nejnižší měřitelné kmitočty a maximální přípustná napětí naleznete v část 15 "Technická charakteristika".

Při měření sledu impulsů můžete při periodických pravouhlých signálech zjistit poměr impulsu k trvání perody.

- Dvakrát krátce stiskněte multifunkční tlačítko FUNC. Přístroj přepne na měření sledu impulsů. Na LCD se zobrazí střída impulsů - to je trvání impulsu jednoho signálu v procentech (%).


$$\text{Střída impulsů (\%)} = \frac{\text{Trvání impulsu}}{\text{Trvání perody}} \cdot 100$$

Upozornění:

Stávající kmitočtet musí být během měření sledu impulsů konstantní.

13 Měření teploty pomocí Pt100 a Pt1000

- ⇨ Otočný přepínač nastavte na "Temp RTD".
- ⇨ Připojte snímač Pt do zdířek "L" a "V". Přístroj automaticky rozpozná připojené čidlo (Pt 100 příp. Pt 1000) a zobrazí naměřenou teplotu ve zvolené jednotce teploty.

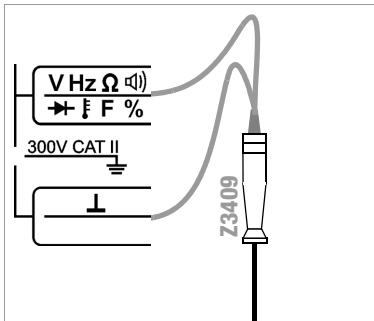

Upozornění!

Při tomto měření se zohlední odpor vedení, který mají teplotní čidla dodávaná jako příslušenství.

Měření teploty

s ohledem na odpory vedení čidla 0,1 Ω až 50 Ω

Odpory vedení čidel, která mají jinou hodnotu než 100 mΩ, můžete až do hodnoty 50 W zohlednit takto:

- ⇨ Stiskněte současně tlačítka FUNC a MAN/AUTO. Nastavený odpor vedení se zobrazí. Pomocí tlačítka DATA můžete hodnotu zvýšit, pomocí tlačítka MAN/AUTO snížit. Při každém krátkém stisknutí se změní hodnota o 10 digit (0,1 Ω). Když držíte stisknuté déle, průběh je rychlejší.
- ⇨ Krátkým stisknutím FUNC přepnete zpět do měření teploty.

Změněná hodnota odporu přírodního vedení zůstane uložena i po vypnutí přístroje.



Upozornění!

Standardní nastavení je Pt100/Pt1000 a odpor přírodního vedení = 0,16 Ω.

14 Měření teploty pomocí termoelektrického článku typu K

- ⇒ Otočný přepínač nastavte na "Temp RTD".
- ⇒ Zvolte měření termoelektrickým článkem "Temp TC K" tak, že tlačítko FUNC stisknete tolikrát, až se na displeji objeví °C nebo °F.
- ⇒ Zvolte jednotku teploty °C nebo °F dlouhým stisknutím tlačítka FUNC.
- ⇒ Připojte snímač do zdířek "I" a "V".

15 Technická charakteristika

Měřicí funkce	Rozsah měření	Rozlišení při KHMR		Vstupní impedance	
		30 000	3 000	—	~
μV DC	30 mV		10 μV	50 kΩ	—
V	300 mV	10 μV		> 11 MΩ	11 MΩ // < 50 pF
	3 V	100 μV		11 MΩ	11 MΩ // < 50 pF
	30 V	1 mV		10 MΩ	10 MΩ // < 50 pF
	300 V	10 mV		10 MΩ	10 MΩ // < 50 pF
Pokles napětí asi při KHMR					
A	300 μA	10 nA		160 mV	
	3 mA	100 nA		160 mV	
	30 mA	1 μA		180 mV	
	300 mA	10 μA		250 mV	
	3 A	100 μA		360 mV	
	10 A	1 mA		920 mV	
				Napětí naprázdno	Měřicí proud při KHMR
Ω	30 Ω		10 mΩ	1,3 V	max. 250 μA
	300 Ω	10 mΩ		1,3 V	max. 250 μA
	3 kΩ	100 mΩ		1,3 V	max. 150 μA
	30 kΩ	1 Ω		1,3 V	max. 30 μA
	300 kΩ	10 Ω		1,3 V	max. 3 μA
	3 MΩ	100 Ω		1,3 V	max. 0,36 μA
	30 MΩ	1 kΩ		1,3 V	max. 0,1 μA
⚡)	300 Ω	0,1 Ω ³⁾		max. 8,4 V	I _k = 1 mA
→	5,1 V ¹⁾	1 mV		max. 8,4 V	I _k = 1 mA

¹⁾ do max. 5,1 V napětí diody, nad tím indikace přeběhu "OL".

²⁾ nejnižší měřitelný kmitočet při sinusovém měřicím signálu symetricky k nulovému bodu

³⁾ Rozlišení při konečná hodnota měřicího rozsahu 3 000

⁴⁾ Vstupní citlivost signál/sinus: Hz(V): 10...100% RM mimo mV: od 30% RM;
Hz(I): 20...100% RM mimo 3 A: od 30% RM; Hz(kleština): od 30% RM

Legenda: D = digit, HM = hodnota měření, RM = rozsah měření, KHMR = konečná hodnota měřicího rozsahu

Měřicí- rozsah	Základní nejistota nejvyššího rozlišení při referenčních podmínkách		Přetížitelnost ¹⁾	
	$\pm(\dots \% \text{ HMI} + \dots \text{ D})$	$\pm(\dots \% \text{ HMI} + \dots \text{ D})$	Hodnota	Čas
	$\overline{\text{---}}$	\sim ^{2) 6)}		
30 mV	1 + 5	–	300 V $\overline{\text{---}}$ (DC) \sim (AC) eff sinus	trvale
300 mV	0,2 + 5 ⁴⁾	1 + 30		
3 V	0,2 + 3	0,5 + 30		
30 V	0,2 + 3	0,5 + 30		
300 V	0,2 + 3	0,5 + 30		
	$\overline{\text{---}}$ ⁵⁾	\sim ^{2) 6)}		
300 μ A	0,5 + 5	1,5 + 30	0,36 A	trvale
3 mA	0,5 + 5	1,5 + 30		
30 mA	0,5 + 5	1,5 + 30		
300 mA	0,5 + 5	1,5 + 30		
3 A	0,7 + 5	1,5 + 30		
10 A	0,7 + 5	1,5 + 30	10 A ³⁾	
30 Ω	1 + 5		300 V $\overline{\text{---}}$ (DC) \sim (AC) eff sinus	max. 10 s
300 Ω	0,2 + 5 ⁴⁾			
3 k Ω	0,2 + 5 ⁴⁾⁷⁾			
30 k Ω	0,2 + 5			
300 k Ω	0,2 + 5			
3 M Ω	0,2 + 5			
30 M Ω	2 + 10			
\square)		3 + 5		
\rightarrow 5,1 V		0,5 + 3		

1) při 0 ° ... + 40 °C

2) v rozsahu 300 mV jsou hodnoty < 2 mV potlačeny

$V_{AC}(A_{AC})$ 15 ... 45 ... 65 Hz ... 10 (1) kHz sinus. Ovlivňující faktory viz strana 24 a následující.

3) po měření s 10 A: minimálně 10 min doba pro ochlazení

při aktivní funkci "Nastavení nulového bodu" zobrazení ZERO

5) navíc odchylka snímače

6) specifikovaná základní nejistota platí pro 3 ¼ 100% měřicích rozsahů AC

u zkratovaných měřicích hrotů: zbytková hodnota 1 ... 30 D v nulovém bodě způsobeno měničem TRMS

7) do 1 k Ω : $\pm(0,2 + 9 \text{ D})$

Měřicí funkce	Rozsah měření	Rozlišení při KHMR		Vstupní impedance	
		30 000	3 000	---	~
				Vybíjecí odpor	$U_{0,max}$
F	30 nF		10 pF	10 M Ω	0,7 V
	300 nF		100 pF	1 M Ω	0,7 V
	3 μ F		1 nF	100 k Ω	0,7 V
	30 μ F		10 nF	11 k Ω	0,7 V
	300 μ F		100 nF	3 k Ω	0,7 V
				$f_{min}^{2)}$	Mezní výkonu
Hz ⁴⁾	300,00 Hz	0,01 Hz		1 Hz	3 x 10 ⁶ V x Hz
	3,0000 kHz	0,1 Hz		1 Hz	
	30,000 kHz	1 Hz		1 Hz	
	300,00 kHz	10 Hz		1 Hz	
	1,0000 MHz	100 Hz		1 Hz	
%	15...300 Hz: 2,0... 98,0%	0,1 %			3 x 10 ⁶ V x Hz
	... 3 kHz: 5,0... 95,0%	0,1 %			
	... 10 kHz: 10,0... 90,0%	0,1 %			
		Otáčky na impuls			
Upm1	60 ... 30 000		1		
Upm2	60 ... 30 000		2		
°C/°F	- 200,0 ... +850,0 °C	Pt100	0,1 °C		
	- 150,0 ... +850,0 °C	Pt1000	0,1 °C		
	- 250,0 ... +1372,0 °C	K / NiCr-Ni	0,1 °C		

¹⁾ do max. 5,1 V napětí diody, nad tím indikace přeběhu "OL".

²⁾ nejnižší měřitelný kmitočet při sinusovém měřicím signálu symetricky k nulovému bodu

³⁾ Rozlišení při konečná hodnota měřičiho rozsahu 3 000

⁴⁾ Vstupní citlivost signál/sinus: Hz(V): 10...100% RM mimo mV: od 30% RM;
Hz(I): 20...100% RM mimo 3 A: od 30% RM; Hz (kleština): od 30% RM

Legenda: D = digit, HM = hodnota měření, RM = rozsah měření, KHMR = konečná hodnota měřičiho rozsahu

Měřicí- rozsah	Základní nejistota nejvyššího rozlišení při referenčních podmínkách		Přetížitelnost ¹⁾	
	$\pm(\dots \% \text{HMI} + \dots \text{D})$	$\pm(\dots \% \text{HMI} + \dots \text{D})$	Hodnota	Čas
	\equiv	\sim ^{2) 6)}		
30 nF	1 + 6 ⁴⁾		300 V \equiv (DC) \sim (AC) eff sinus	max. 10 s
300 nF	1 + 6			
3 μ F	1 + 6			
30 μ F	1 + 6			
300 μ F	5 + 6			
max. měřicí napětí				
300,0 Hz	0,1 + 5 ⁶⁾ (sinusové vstupní napětí > 2 ... 5)	300 V	300 V	max. 10 s
3,000 kHz		300 V		
30 kHz		300 V		
300 kHz		100 V		
1000 kHz		10		
%	0,1 % RM \pm 8 Digit		300 V	max. 10 s
	0,1 % RM/kHz \pm 8 Digit			
	0,1 % RM/kHz \pm 8 Digit			
		\pm U _{pm}		
U_{pm1}	60 ... 30 000	2	300 V	trvale
U_{pm2}	60 ... 30 000	2		
	Rozsah měření	$\pm(\dots \% \text{HMI} + \dots \text{D})$		
Pt 100	-200,0 ... +850,0 °C	0,5 % + 15 ⁵⁾	300 V \equiv (DC) / \sim (AC) eff sinus	max. 10 s
Pt1000	-150,0 ... +850,0 °C	0,5 % + 15 ⁵⁾		
K / NiCr-Ni	-250,0 ... +1372,0 °C	1 % + 5 K ⁵⁾		

1) při 0 ° ... + 40 °C

2) v rozsahu 300 mV jsou hodnoty < 2 mV potlačeny

$V_{AC}(A_{AC})15 \dots 45 \dots 65 \text{ Hz} \dots 10 (1) \text{ kHz}$ sinus. Ovlivňující faktory viz strana 24 a následující.

3) po měření s 10 A: minimálně 10 min doba pro ochlazení

4) při aktivní funkci "Nastavení nulového bodu" zobrazení ZERO

5) navíc odchylka snímače

6) specifikovaná základní nejistota platí pro 3...100% měřicích rozsahů AC

u zkratovaných měřicích hrotů: zbytková hodnota 1 ... 30 D v nulovém bodě způsobeno měničem TRMS

7) do 1 k Ω : $\pm(0,2 + 9 \text{ D})$

Ovlivňující veličiny a ovlivňující efekty

Ovlivňující veličina	Ovlivňující rozsah	Měřená veličina/ měřicí rozsah ¹⁾	Ovlivňující efekt (... % + ... D) / 10 K
Teplota	0 °C ... +21 ×C a +25 °C ... +40 °C	V \equiv	0,2 + 10
		V \sim	0,4 + 10
		300 μ A ... 300 mA \equiv + \sim	0,5 + 10
		3 A / 10 A \equiv + \sim	1 + 10
		300 Ω ... 300 k Ω	0,2 + 10
		3 M Ω	0,2 + 10
		30 M Ω	1 + 10
		30 nF ... 30 μ F	0,5 + 10
		Hz / %	0,5 + 10
°C (Pt100)	0,5 + 10		

Ovlivňující veličina	Ovlivňující rozsah (max. rozlišení)	Frekvence	Základní nejistota ²⁾ \pm (... % HMI + ... D)
Frekvence $V_{\sim(AC)}$	3,0000 V 30,000 V	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30
		> 65 Hz ... 1 kHz	1,5 + 30
		> 1 kHz ... 5 kHz	2,5 + 30
		> 5 kHz ... 10 kHz	3 + 30
	300,00 mV 300,00 V > 300,0 V	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30
		> 65 Hz ... 10 kHz	3 + 30

Ovlivňující veličina	Ovlivňující rozsah (max. rozlišení)	Frekvence	Základní nejistota ²⁾ \pm (... % HMI + ... D)
Frekvence $I_{\sim(AC)}$	300,00 μ A 3,0000 mA, 30,000 mA 10,000 A	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30
		> 65 Hz ... 1 kHz	
	300,00 mA	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30
		> 65 Hz ... 500 Hz	1,5 + 30
		> 500 Hz ... 1 kHz	3 + 30
	3,0000 A	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30
> 65 Hz ... 500Hz		1,5 + 30	
> 500 Hz ... 1 kHz		3 + 30	

¹⁾ S nastavením nulového bodu

²⁾ Uvedení chyb platí od indikace 10% měřicího rozsahu

Ovlivňující veličina	Ovlivňující rozsah	Měřená veličina/ měřicí rozsah	Ovlivňující efekt ¹⁾
Tvar křivky měřené veličiny	Crest faktor CF	V ~, A ~	± 1% HM
			± 5% HM
			± 7% HM
	<p>Přípustný faktor Crest CF měřené střídavé veličiny závisí na zobrazené hodnotě:</p>		

Ovlivňující veličina	Ovlivňující rozsah	Měřená veličina/ měřicí rozsah	Ovlivňující efekt
Relativní vlhkost vzduchu	75 % 3 dny Přístroj vyp	V, A, Ω F, Hz, % °C	1 x základní nejistota


Ovlivňující veličina	Ovlivňující rozsah	Rozsah měření	Tlumení
Synchronní rušivé napětí	Poruchová veličina max. 300 V ~ \equiv	V \equiv	> 90 dB
	Poruchová veličina max. 300 V ~ 50 Hz, 60 Hz sinus	300 mV ... 30 V ~	> 60 dB
		300 V ~	> 60 dB
Sériové rušivé napětí	Poruchová veličina V ~ vždy jmenovitá hodnota měřicího rozsahu, max. 300 V ~, 50 Hz, 60 Hz sinus	V \equiv	> 40 dB
	Poruchová veličina max. 300 V \equiv vždy jmenovitá hodnota měřicího rozsahu	V ~	> 50 dB

1) S výjimkou sinusoidního tvaru křivky

Referenční podmínky

Teplota prostředí	+23 °C ±3 K
Relativní vlhkost	40 ... 75 %
Kmitočet měřené veličiny	45 ... 65 Hz
Tvar křivky měřené veličiny	Sinus
Napětí baterie	3 V ±0,1 V

Seřizovací čas (po ruční volbě rozsahu)

Měřená veličina/ měřicí rozsah	Seřizovací čas digitální indikace	Skoková funkce měřené veličiny
V $\overline{\text{---}}$, V \sim , A $\overline{\text{---}}$, A \sim	1,5 s	z 0 na 80% konečné hodnoty měřicího rozsahu
30 Ω ... 3 M Ω	2 s	z ∞ na 50% konečné hodnoty měřicího rozsahu
30 M Ω	5 s	
Průchod	< 50 ms	
	1,5 s	
°C (Pt100/Pt1000)	max. 3 s	
30 nF ... 300 μ F	max. 2 s	z 0 na 50% konečné hodnoty měřicího rozsahu
>10 Hz	max. 1,5 s	

Indikace

LCD indikační panel (95 mm x 40 mm) s analogovou a digitální indikací a se zobrazením jednotky měření, druhu proudu a různých zvláštních funkcí.

Konstrukce COG (chip on glass) pro dobrou čitelnost z různých směrů

Podsívění

Podsívění (pomocí LED) se zapíná pomocí dvou tlačítek a zhruba po 1 minutě se automaticky vypne.


analogová:

Indikace	stupnice LCD s ukazatelem
Délka stupnice	80 mm při V $\overline{=}$ a A $\overline{=}$; 67 mm ve všech ostatních rozsazích
Indexace	\mp 5 ... 0 ... \pm 30 s 35 dílky stupnice při $\overline{=}$, 0 ... 30 s 30 dílky stupnice při všech ostatních rozsazích s automatickým přepínáním
Zobrazení polarity	s automatickým přepínáním
Zobrazení průběhu	trojúhelníkem
Rychlost měření	20 měření/s
digitální:	
indikace/výška číslic	číslice se 7 segmenty / 20 mm
Počet míst	4 $\frac{3}{4}$ -místný \cong 31000 kroků
Zobrazení průběhu	"DL" - zobrazení
Zobrazení polarity	"-" Zobrazí se znaménko, když kladný pól na "L"
Rychlost měření	2 měření/s

Obnovení indikace

V $\overline{=}$, V~, A, Ω , \rightarrow , °C	2 za sekundu
Hz	1 za sekundu

Elektrické napájení

Baterie	2 x 1,5 V monočlánek Mg alkalický podle IEC LR6
Doba provozu	s Mg alkalickými bateriemi: asi 200 hodin
Test baterie	Zobrazení kapacity baterie pomocí 4-segmentového symbolu baterie "  "

Energeticky úsporné zapojení

Přístroj se vypíná automaticky,

- když naměřená hodnota zůstane asi 10 minut nezměněná a během této doby nedošlo ke stisknutí žádného ovládacího prvku. Vypnutí lze deaktivovat.
- když napětí baterie je menší než asi 2,0 V

Pojistky

Rozsah 300 mA až 10 A - Vratná samočinná pojistka 15A/240VAC/50VDC,
- navíc je v řadě k samočinné pojistce je zapojena
tavná pojistka, jejíž závada nebo neexistence
jsou zjištěny automaticky (indikace "FUSE"):
T16A/500VAC, 6,3 mm x 32 mm
spínací výkon 1,5 kA při 500 V AC a odporové zatížení

Elektrická bezpečnost

Ochranná třída II podle DIN EN 61140/VDE 0140-1
Kategorie měření CAT II
Pracovní napětí 300 V
Stupeň znečištění 2
Zkušební napětí 2,3 kV~ podle IEC 61010-1/VDE 0411-1

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Rušivé vyzařování EN 61326-1 třída B
Odolnost proti rušení EN 61326-1, EN 61326-2-1

Podmínky prostředí

Rozsah přesnosti 0 °C ... +40 °C
Pracovní teploty -10 °C ... +50 °C
Teplota skladování -25 °C ... +70 °C (bez baterií)
relativní vlhkost vzduchu max. 75%, musí se vyloučit orosení
do 2000 m
Místo použití ve vnitřním, venkovním prostředí: jenom v rámci
uvedených podmínek prostředí

Mechanické uspořádání

Druh ochrany skříň: IP 40, připojovací zdířky: IP 20
Výtah z tabulky týkající se významu kódu IP

IP XY (1. číslice X)	Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles	IP XY (2. číslice Y)	Ochrana proti vniknutí vody
2	≥ 12,5 mm Ø	0	bez ochrany
4	≥ 1,0 mm Ø	0	bez ochrany

Rozměry 146 mm × 118 mm × 44 mm
Hmotnost cca. 450 g s bateriemi




Pozor!

Odpojte přístroj od měřicího obvodu, než otevřete přístroj pro výměnu baterie nebo pojistek!

16.1 Baterie

Před prvním uvedením do provozu nebo po skladování přístroje se ujistěte, že baterie přístroje nevyteklý. Tuto kontrolu opakujte pak v pravidelných krátkých intervalech.

V případě vytečení baterie musíte před opětovným uvedením přístroje do provozu elektrolyt baterie pečlivě odstranit vlhkým hadříkem a vložit novou baterii. Když se na displeji objeví značka “”, měli byste baterii co nejdříve vyměnit.

Přístroj pracuje se dvěma bateriemi 1,5 V podle IEC R 6 nebo IEC LR 6.

Výměna baterie



Pozor!

Než otevřete přihrádku pro baterie, odpojte všechny fáze přístroje od měřicího obvodu!

- ⇨ Přístroj sklopte.
- ⇨ Do drážky mezi pláštěm přístroje a víkem prostoru pro baterie vložte minci nebo podobný předmět a zatlačte jej dolů, až se víko prostoru pro baterie otevře.
- ⇨ Přístroj úplně vyklopte a odeberte víko prostoru pro baterii.
- ⇨ Do prostoru pro baterie vložte dva monočlánky 1,5 V podle IEC R6 nebo IEC LR6 podle symbolů polarity.
- ⇨ Víko prostoru pro baterie zase nasadte a zatlačte je, až slyšitelně zaklesne.
- ⇨ Použité baterie odevzdejte k ekologické likvidaci!

16.2 Pojistky

Po vybavení pojistky nejprve odstraňte příčinu přetížení, pak přístroj zase uveďte do provozu!

Rozsah 10 A

Při měření vysokých střídavých proudů je bzučení samočinné pojistky 15 A normální. Když v aktivním měřícím rozsahu proudu samočinná pojistka 15 A vypne elektrický obvod, zobrazí se na digitálním displeji "FUSE", zároveň zazní signální tón. Ujistěte se, že červený hrot ve vybaveném stavu vyskočil, tj. nedošlo k přilepení nebo navaření. V poloze spínače pro měření kontinuity krátce spojte zdířky Ω a 15 A, na displeji se musí objevit "OL".



Pozor!

Zkontrolujte měřicí obvod a odstraňte příčinu přetížení, než "AUTO FUSE" stisknutím vybavovacího knoflíku zase aktivujete.

Pojistku v řadě k samočinné pojistce smí vyměnit jenom servisní personál.

16.3 Kryt / Otevřít přístroj / Oprava

Kryt nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Dbejte na čistotu povrchu. K čištění používejte lehce vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Přístroj smí otevřít pouze autorizovaný odborník, aby byl udržen bezvadný a bezpečný provoz přístroje a aby se zachovala záruka. Také původní/originální náhradní díly smějí zabudovat pouze autorizovaní odborníci. Pokud se zjistí, že přístroj byl otevřen neautorizovanými osobami, zaniknou veškeré záruční nároky na výrobce ohledně bezpečnosti, přesnosti, konformity s platnými ochrannými opatřeními a z nich vyplývajících následných škod.

16.4 Odevzdání a likvidace v souladu s ochranou životního prostředí

Tento přístroj je podle ElektroG (německá vyhláška pro elektrická a elektronická zařízení) zařízení třídy 9 (monitorovací a řídicí přístroj).

Tento přístroj spadá pod WEEE-směrnici. Proto upozorňujeme na to, že aktuální stav najdeme na internetových stránkách www.gossenmetrawatt.com pod výrazem WEEE.

V souladu s normou WEEE 2012/19/EU a ElektroG označujeme naše elektrická a elektronická zařízení symbolem odpovídajícím normě DIN EN 50419 zobrazeným vpravo. Zařízení označená tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li získat více informací o vrácení starých přístrojů, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.



Pokud ve svém přístroji nebo příslušenství používáte baterie nebo akumulátory s nedostatečnou kapacitou, musíte je řádně likvidovat dle platných státních směrnic.


Baterie nebo akumulátory mohou obsahovat škodlivé složky nebo těžké kovy, jako např. olovo (Pb), cadmium (Cd) nebo rtuť (Hg).

Vedle natištěný symbol upozorňuje na to, že se baterie nebo akumulátory nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem !



Pb Cd Hg

17 Hlášení multimetru

Hlášení	Funkce	Význam
FUSE	Měření proudu	Vadná pojistka nebo vybavení samočinné pojistky
	ve všech režimech	napětí baterie klesla pod 2,0 V
OL	Měření ve všech režimech	Signalizace přeběhu

18 Opravy a náhradní díly - servis Kalibrační centrum* a služby pronájmu přístroje

V případě potřeby se prosím obraťte na:

Gossen Metrawatt GmbH

Service-Center

Beuthener Straße 41

90471 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 817718-0

Telefax +49 911 817718s-253

E-Mail service@gossenmetrawatt.com

www.gmci-service.com

Adresa platí pouze pro Německo. V zahraničí jsou k dispozici naše příslušná zastoupení nebo pobočky.

*** DAkKS Kalibrační laboratoř pro elektrické měřené veličiny
D-K-15080-01-01akreditovaná podle DIN EN ISO/IEC 17025**

Akreditované měřené veličiny: stejnosměrné napětí, síla stejnosměrného proudu, odpor stejnosměrného proudu, střídavé napětí, síla střídavého proudu, efektivní výkon střídavého proudu, zdánlivý výkon střídavého proudu, výkon stejnosměrného proudu, kapacita, kmitočet a teplota

19 Produktová podpora

V případě potřeby se prosím obraťte na:

Gossen Metrawatt GmbH

Horká linka podpory

Telefon +49 911 8602-0

Telefax +49 911 8602-669

E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Dotisk osvědčení o kalibraci DAkKS

Pokud si objednáte dotisk kalibračního osvědčení DAkKS ke svému přístroji, uveďte prosím identifikační čísla z horního a spodního políčka kalibrační značky. Sériové číslo přístroje k tomu nepotřebujeme.

© Gossen Metrawatt GmbH

Vytvořeno v Německu • Změny / chyby vyhrazeny • Verze PDF je k dispozici na internetu

Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky, loga, názvy produktu a názvy společností jsou majetkem příslušných vlastníků.

 **GOSSEN METRAWATT**

Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Německo

Telefon +49 911 8602-0
Fax +49 911 8602-669
E-mail info@gossenmetrawatt.com
Web www.gossenmetrawatt.com